

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ПЕРЕТИРА ПРИБОРОМ «КЛИН» (ГРИНДОМЕТРОМ)

ГОСТ 6589-74

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ГОСТ

МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ

6589-74*

Метод определения степени перетира

прибором «Клин» (гриндометром)

Взамен

Paintwork materials.

ГОСТ 6589-57

Method for determination of grind degree

и ОСТ 10086-39

by grindmeter «Klin»

в части М. И. 9

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 20 мая 1974 г. № 1232 срок действия установлен

с 01.07.1975

Проверен в 1986 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на пигментированные лакокрасочные материалы, диспергированные пигменты и наполнители и устанавливает метод определения степени перетира прибором «Клин» (гриндометром).

Метод заключается в заполнении пробой клинообразного паза прибора «Клин» (гриндометром) в определении паза в мкм в месте появления в слое видимых частиц или начала штрихов.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2544-80 и учитывает требования рекомендации МС ИСО 1524-83.

1. АППАРАТУРА

1.1. Для проведения испытания применяют прибор «Клин» (гриндометром), состоящий из измерительной плиты с клинообразным пазом, параллельным ее продольной оси, и скребка.


1.1.1. Измерительная плита (черт. 1) изготавливается из закаленной стали. Ее измерительная поверхность имеет среднее арифметическое отклонение профиля (Ra) от 0,4 до 0,63 мкм при базовой длине 0,8 мм по ГОСТ 2789-73. Глубина паза равномерно увеличивается от 0 мкм до максимального предела измерения прибора и соответствует шкале прибора. Длина паза должна быть больше длины шкалы (для помещения испытуемого материала).

Периздание (июль 1987г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в декабре 1982 г., августе 1986 г. (ИУС 2-83, 11-86)

1.1; 1.1.1. (Измененная редакция, Изм. № 1).

1.1.2. Скребок представляет собой двухстороннее полированное и прямое лезвие с закругленной кромкой из инструментальной стали, закрепленное в зажиме. Поверхность кромки лезвия имеет среднее арифметическое отклонение профиля (Ra) от 0,4 до 0,63 мкм при базовой длине 0,8 мм по ГОСТ 2789—73. Размеры кромки лезвия указаны на черт. 2. Длина кромки лезвия должна быть не менее ширины измерительной плиты прибора «Клин» (гриндометра) (см. черт. 1, размер b).


Измерительная плита

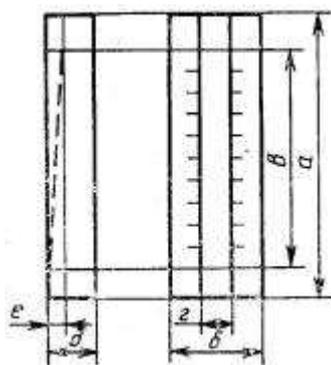

a =от 175 до 250 мм; b =от 35 до 65 мм; v =от 125 до 220 мм,
 $г$ =от 12 до 14 мм, $д$ =от 12 до 20 мм; e =25, 50, 100, 150 мкм

Черт 1

Кромка лезвия

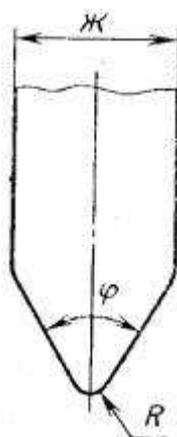

$ж$ =от 3 до 6 мм, $φ$ =от 10 до 60°, R =0,05 до 0,25 мм

Черт. 2

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

1.2. В зависимости от предполагаемой нормы степени перетира или указанной в нормативно-технической документации на лакокрасочный материал применяют преимущественно приборы «Клин» (гриндометры) в соответствии с табл. 1.

МКМ

Норма степени перетира	Характеристика прибора «Клин» (гриндометра)	
	Пределы измерения	Цена деления шкалы
От 0 до 15	От 0 до 25	2,5
» 15 » 40	» 0 » 50	5,0
» 40 » 90	» 0 » 100	10,0
» 90 и более	» 0 » 150	10,0

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

2.1. Отбор проб испытуемого материала — по ГОСТ 9980.2—86. Степень перетира определяют в неразбавленных лакокрасочных материалах, если нет других указаний в нормативно-технической документации на испытуемый материал.

2.2. Температуру испытуемого материала и тщательно промытого и высушенного прибора «Клин» (гриндометра) перед испытанием доводят до $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$.

2.3. Прибор «Клин» (гриндометр) пригоден к работе, если при наложении лезвия скребка перпендикулярно измерительной поверхности плиты и небольшом отклонении от этого положения не обнаруживается просвет между кромкой лезвия и поверхностью плиты на фоне сильного источника света, установленного за прибором «Клин» (гриндометром). Проверку повторяют при повороте лезвия на 180° .

2.1—2.3. (Измененная редакция, Изм. № 1).

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

3.1. Степень перетира грунтовок, эмалей и готовых к применению красок определяют по границе видимых частиц и агломератов на поверхности слоя испытуемого материала.

3.2. Степень перетира густотертых и вододисперсионных красок, а также шпатлевок определяют по границе начала штрихов, если нет других указаний в нормативно-технической документации на испытуемый материал.

3.1; 3.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

3.3. Измерительную плиту прибора «Клин» (гриндометра) устанавливают на горизонтальную поверхность. Испытуемый материал тщательно перемешивают и помещают за верхний предел шкалы прибора в количестве, достаточном для заполнения всего паза, избегая при этом попадания пузырьков воздуха

Скребок устанавливают перпендикулярно к измерительной поверхности и к длине паза за помещенным в паз испытуемым материалом с небольшим нажимом скребок перемещают под углом 90° по измерительной поверхности с равномерной скоростью за время не более 3 с от максимального значения шкалы за нуль, при этом паз должен быть полностью заполнен слоем испытуемого материала, а измерительная поверхность должна остаться чистой.

(Измененная редакция, Изм. № 1).


3.4. Поверхность слоя испытуемого материала сразу же осматривают на свету при направлении взгляда перпендикулярно длине паза, под углом зрения $20\text{—}30^\circ$, и за время не более 6 с определяют положение границы видимых частиц и агломератов или начала штрихов. Определяют показание шкалы прибора, соответствующее этой границе.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.5. Затрата времени на одно определение (с момента помещения испытуемого материала за верхний предел шкалы прибора до конца осмотра) не должна превышать 10 с

3.6. Границу видимых частиц и агломератов определяют по положению верхнего края полосы шириной 2—3 мм, на которой видны от 5 до 10 частиц и агломератов. Отдельные частицы и агломераты, расположенные вне границы основного количества этих частиц, не учитываются (способ А)

Графическое изображение оценки результатов указано на черт. 3.

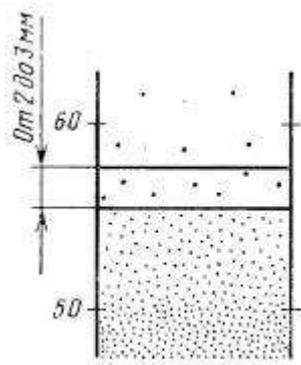


Результат 58 мкм

Черт. 3

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.7. Границу начала штрихов, расположенных в направлении от большего деления шкалы к 0, определяют по месту появления третьего непрерывного штриха, достигающего по глубине до металла, если нет других указаний в нормативно-технической документации на испытуемый материал (способ Б). Отдельный непрерывный штрих, начинающийся на расстоянии более 15 мм от других штрихов, во внимание не принимают.

Графическое изображение оценки результатов указано на черт. 4.

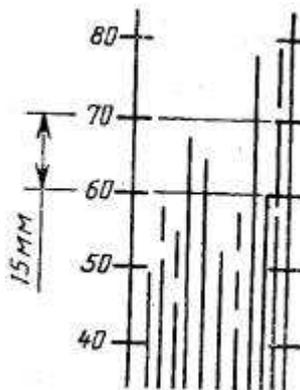

Результат 60 мкм

Черт. 4

Способы оценки результатов (А или Б) устанавливают в нормативно-технической документации на испытуемый материал.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

3.8. Проводят не менее четырех определений, причем первое определение служит для выбора соответствующего диапазона шкалы прибора «Клин» (гриндометра) и результат его не учитывают.

После каждого определения измерительная поверхность и скребок должны быть тщательно вытерты тканью, смоченной соответствующим растворителем.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. За результат испытания принимают среднее арифметическое трех параллельных определений. Результаты округляют до целого числа. При этом разница между отдельными определениями не должна превышать значений, указанных в табл. 2.

мкм

Измерение прибора	Допустимое отклонение
От 0 до 25	$\pm 2,5$
» 0 » 50	± 5
» 0 » 100	± 10
» 0 » 150	± 10


(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.2.(Исключен, Изм. № 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

Примеры определения положения границы значительного количества отдельных частиц и агрегатов пигментов и наполнителей

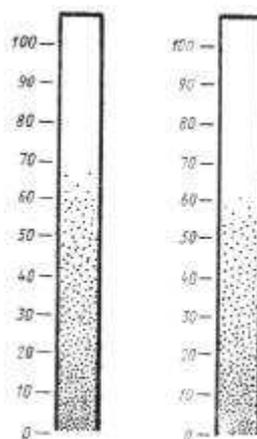

Степень перетира: 60 мкм 55 мкм